

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante; Eraldes Francisco

Contactos (s)

874444814; 867022150

Data

2024-01-17

Nº da Lista

Vaz_81

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/12461/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029905013769PR183067

Representante do AF

Luís Fernando Chuva (sobrinho)

ContactoAF

872535028

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

Bairro

Vaz, Bairro 11

Coordenadas

latitude (x,y °)

longitude (x,y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1705479739851.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1705479766584.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1705479798935.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1705479820687.jpg



Lote - Foto do acesso

1705479753660.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1705479836566.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

Localização, material e estado actual da casa**Localização**

Urbano

Rural

Material

Convencional

Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)

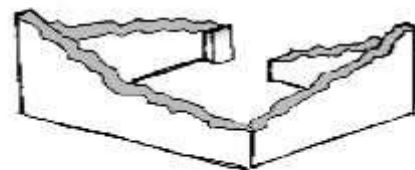

- Não existe (A casa foi completamente destruída)

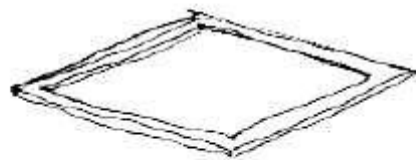

Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não


Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

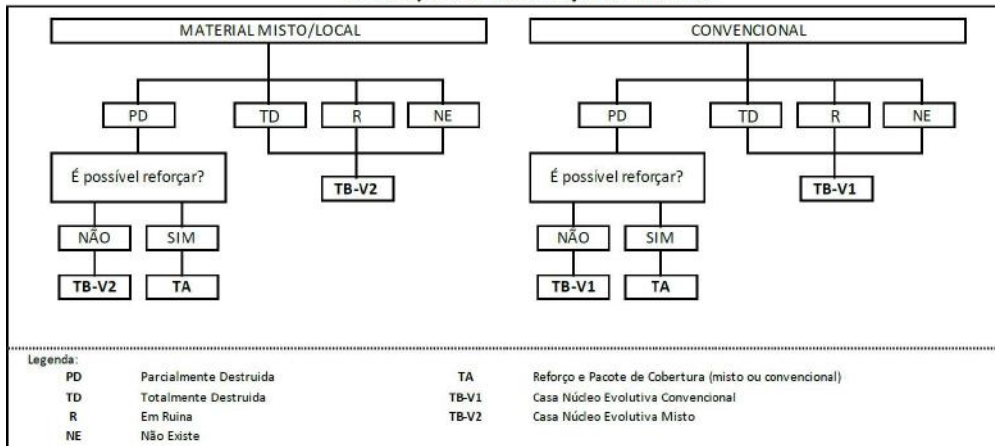Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Por todo o período de construção

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

10 metros

Minutos a andar

2 minutos

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?** Sim Não**Existe armazenamento seguro para os materiais?** Sim Não**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?** Sim Não**» Local****O local é propenso a inundações?** Sim Não**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

0 dias

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

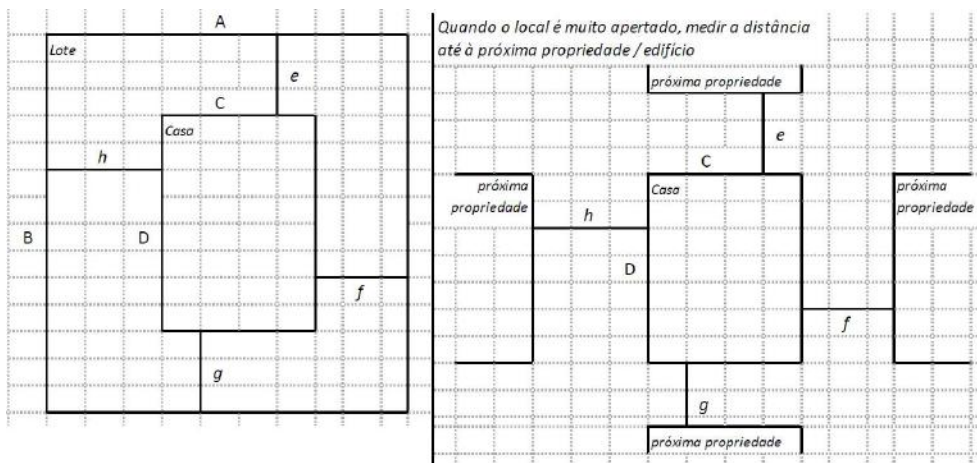

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(25,65m x 19,98m)

Dimensões da Casa (C x D)

(8,80m x 10,98m)

Distância da Casa ao limite do Lote: e

7,0m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

9,0m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


9,85m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

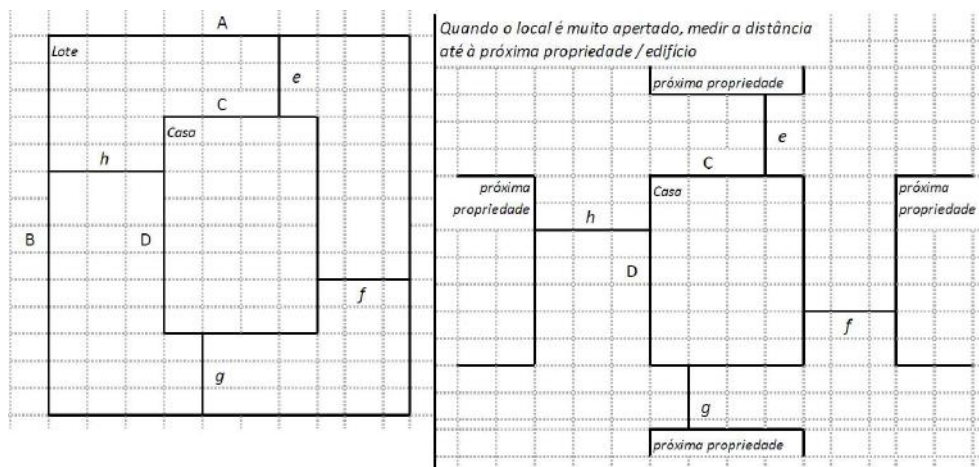

Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

(8,80m x 10,98m)

Dimensão do lote (A x B)

(25,65m x 19,98m)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não


De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

-19.793951, 34.865974* A casa foi construída com tijolos, entretanto, trata-se de paredes antigas que atingiram o estado limite último e que apresentam diversas fissuras;* A estrutura de cobertura contém material perigoso (lusalite);* A estrutura de cobertura é suportada por barrotes;

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais


1705481859306.jpg

1705481859306.jpg

Fotos adicionais

1705481892071.jpg

1705481892071.jpg



Fotos adicionais

1705481941688.jpg

1705481941688.jpg

